

附件 2

项目重大问题隐患清单

序号	项目名称	监理单位	施工单位	质量主控项	安全主控项
1	广东省南方技师学院新校区建设一期工程项目	广东重工建设监理有限公司	中建三局集团有限公司	现场抽查消防 DN65 给水主管壁厚不足，规范要求 4mm，现场实测 3.42mm、3.46mm。	12B 栋局部脚手架工程的基础承载力和变形不满足设计要求，存在局部立杆悬空，局部地基基础下沉现象，局部基础垫层悬空现象。
2	广州铁路运输检察分院、广州铁路运输检察院办案和专业技术用房工程项目	广东省建筑工程监理有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	1.地下室 6 区底板 XDZ1 承台底筋纵横方向普遍各缺 1 根主筋，1 个 XDZ1a 承台底筋纵横方向各缺 4 根主筋，2 个 XDZ2 承台底筋纵横方向各缺 4 根主筋。 2.地下室 6 区底板后浇带、集水井等部位防水施工普遍质量较差，新旧交接面普遍未进行有效搭接，结合面浮浆、垃圾等普遍未清理直接进行铺贴且存在漏施工现象，部分位置反粘防水搭接不符合要求，搭接粘接面在面层且保护膜未去除；顶板高低跨部位卷材防水施工锐利阳角普遍未打磨处理，阳角附加层缺失；北侧地下室外墙墙模一体部位防水普遍未搭接。	无